KIT TOITURE : ETAPES DE MONTAGE

A. MESURES

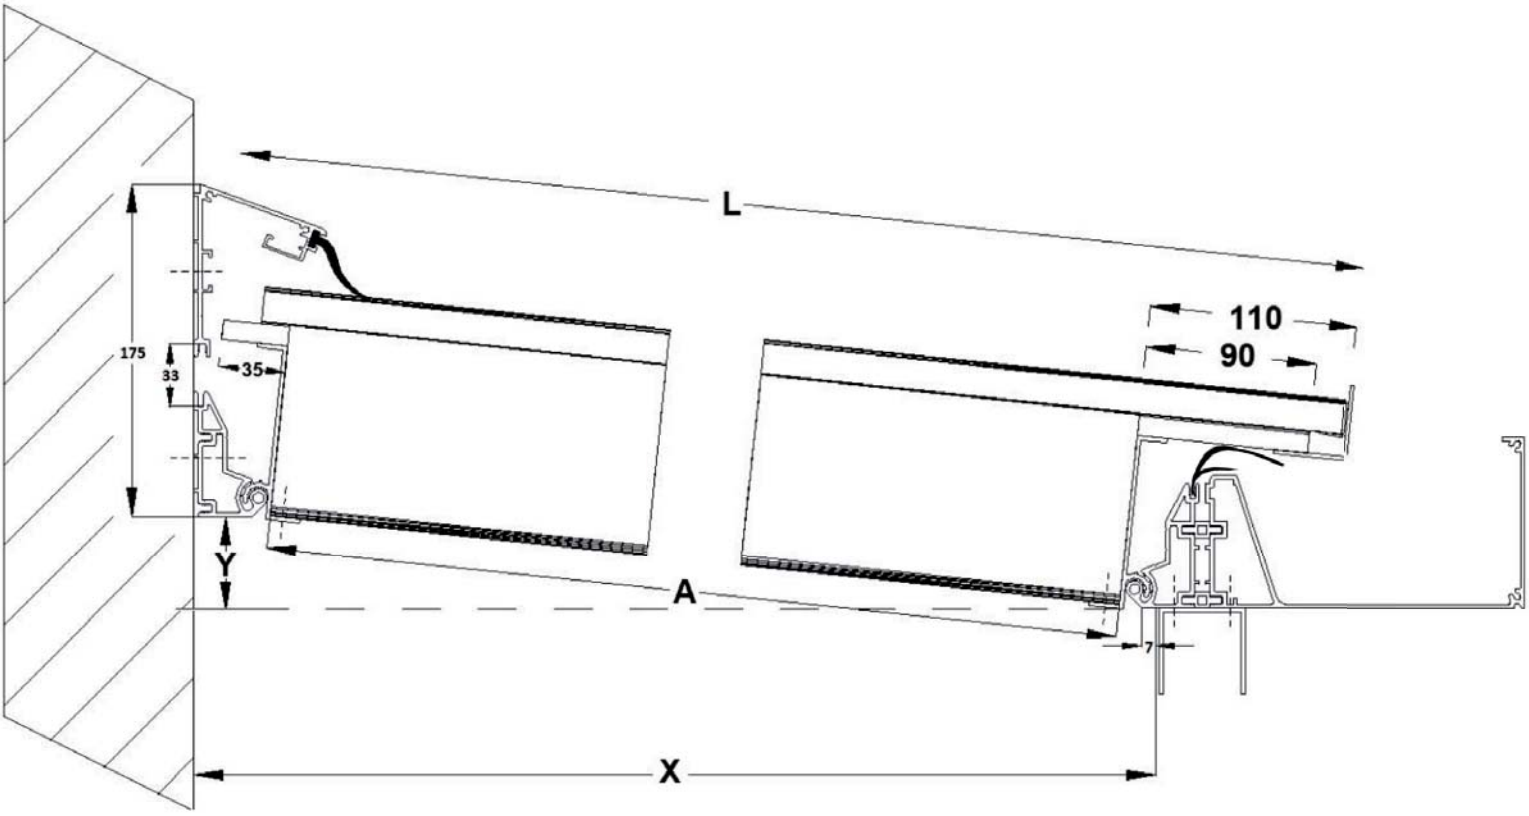

		mm	
X	dimensions au sol	2915	3410
Y	hauteur intérieure + poteaux	376	442
A	longueur du porteur	2875	3375
L	longueur de la plaque PC	3000	3500

B. INSTRUCTIONS

1. Placer les U alu au sol avec les chevilles métalliques

2. Forer tous les 50cm un trou de Ø 8 mm.
   Placer la base du solin au mur et la fixer avec les chevilles et vis de Ø 8mm.

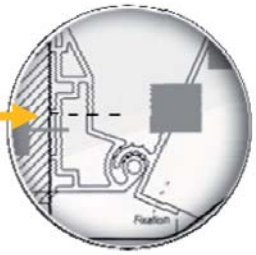

3. Placer les chevilles de Ø 6mm (4) dans les trous de chaque côté de la gouttière et de la base du solin.

4. Fixer les plaques de finition de la gouttière et du solin.
   (étanchéité intérieure gouttière avec du silicone).

5. Placer les pattes de fixation des piquets sur la gouttière (gabarit alu).

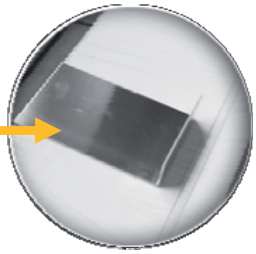

6. Forer le trou Ø 80mm pour la crépine (étanchéité avec du silicone).

7. Placer les U (PVC blancs) sur le porteur, les profilés dans le U (PVC blanc) avec l'équerre (40X40mm) sur son extrémité (attention dimensions).
   Fixer le tout sur le porteur avec les vis.

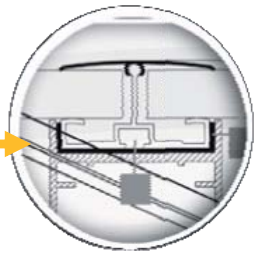

8. Placer le joint d'étanchéité gouttière.
9. Placer les piquets sur les U.
10. Placer la gouttière sur les piquets.
11. Placer les balanciers sur le solin et la gouttière.
12. Déposer les porteurs sur les charnières (en commençant par un côté).
13. Fixer le profilé sur les charnières (2 vis au-dessus et 2 vis en-dessous) de chaque côté.
14. Découper le joint de gouttière de chaque côté du profilé.
15. Fixer la partie haute du solin (forer tous les mètres) avec les vis de chevilles de Ø 6mm en plaçant les écarteurs de 33mm.
    Coller le joint mousse sur les balanciers (haut et bas) entre chaque profilé.
16. Placer les rubans anti-poussières sur les plaques ainsi que le U de finition.
17. Déposer les plaques sur les profilés.
18. Enfoncer le clip de finition.
    Attention démarrer côté gouttière juste après le U de finition.
19. Placer le joint de solin (à enfoncer dans sa gorge).
20. Joint silicone façade.